

Constellation
Heritage
> Modelos 4700
Modelos 4800

> Modelos 4900
> Modelos 5700
Modelos 5900
Modelos 6900

**Boletín de servicio
Western Star**

Información general

En algunos vehículos GHG14 y GHG17 equipados con un sistema de tratamiento posterior (ATS) de una caja Detroit, el DEF congelado en climas extremadamente fríos puede empujar la manguera de presión de DEF y desconectarla de la conexión del dosificador. Vea la [Figura 1](#). En adelante, se instalará en los vehículos equipados con un ATS de una caja Detroit Diesel una correa de cremallera de plástico a través del soporte de montaje del dosificador y alrededor de la manguera de presión de DEF.

La instalación de la correa de cremallera de plástico (número de pieza 23-09796-509) evita la desconexión de la manguera de presión de DEF. La correa de cremallera de plástico puede instalarse como medida preventiva o después de haberse desconectado la manguera de DEF sin reemplazar dicha manguera.

Procedimiento

1. Estacione el vehículo en una superficie a nivel, pare el motor y ponga los frenos de estacionamiento. Bloquee los neumáticos.
2. Localice la manguera de presión de DEF en el ATS.
3. Instale una correa de cremallera de plástico a través del soporte de montaje del dosificador y alrededor de la manguera de presión de DEF como se muestra en la [Figura 2](#).

Garantía

Este procedimiento es cubierto por la garantía sólo si existe la condición descrita, y si la reparación se lleva a cabo durante el período base o extendido de garantía. Si no se encuentra ninguna falla, este procedimiento se considera preventivo, y la garantía no lo cubre.

Se aplica la garantía normal. Vea en la [Tabla 1](#) la información sobre los códigos OWL VMRS y la compensación del trabajo. Ponga el número de este boletín de servicio en la casilla *Service Bulletin #*.

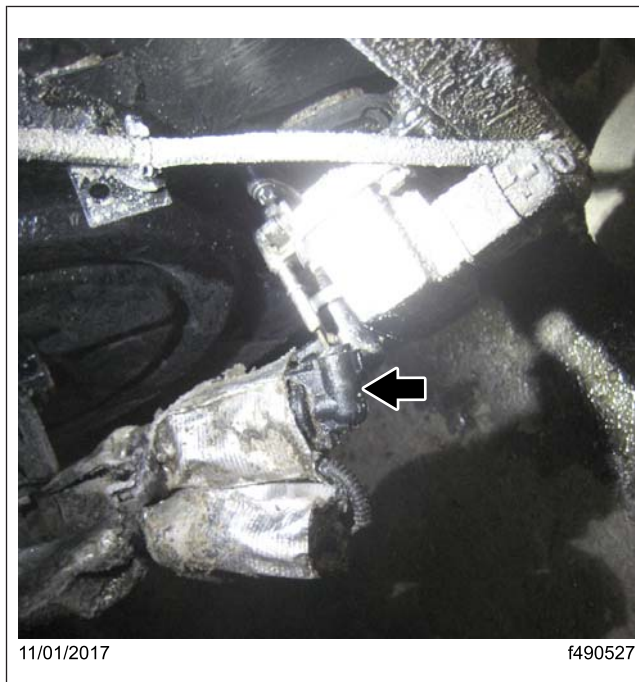


Figura 1, Manguera de DEF rota

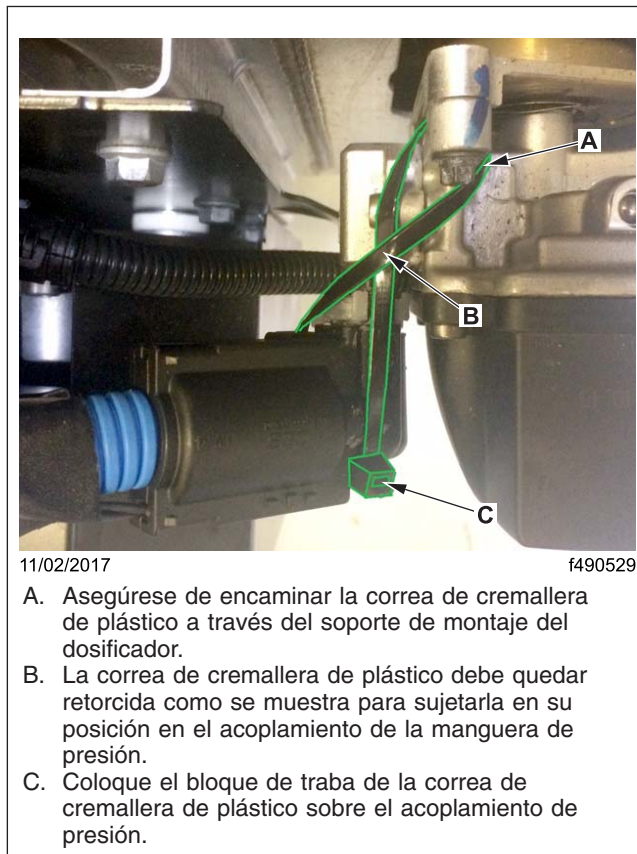


Figura 2, Instalación de una correa de cremallera de plástico en la manguera de presión de DEF y el dosificador

Códigos OWL VMRS y compensación del trabajo					
Pieza primaria que falló	Código del componente	Código de la causa	Código SRT	Descripción	Tiempo: Horas
04-31885-220	043-007-087	24	23W-5010A	Line, DEF, Doser Connection, Repair, SB49-040	0.3

Tabla 1, Códigos OWL VMRS y compensación del trabajo